


BLAUPUNKT

teilt mit:

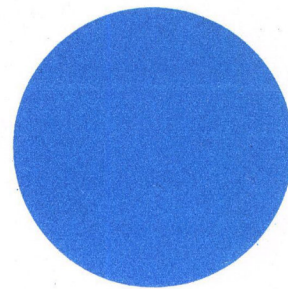

Hildesheim, den 17.2.70
KDB 13 Be/Pm

R u n d s c h r e i b e n

KDB an VKB

A-BD, B-BD, ARK

Auslandsvertretungen

z.K.: VKA, VKI, ING

Neue Haltevorrichtungen HV 600 für Koffergeräte

Durch die Umstellung der Lautsprecher von 5 auf 4 0 wurde eine neue Haltevorrichtung erforderlich.

Die Haltevorrichtung HV 580 wird durch die neue Haltevorrichtung HV 600 Typ 7 650 950 abgelöst.

Für die Koffergeräte der Serie 7 650 ... darf nur die HV 600 verwendet werden.

Für Koffergeräte der Serie 7 658 ... und 7 659 ... kann die HV 580 oder die HV 600 verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen


BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Kundendienst und Beratung

i. A. *Mühlmeister*

Bl.

BLAUPUNKT

teilt mit:

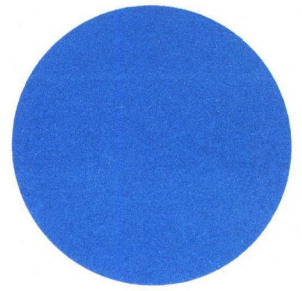

Hildesheim, den 24.2.70
KDB 14 Ku/Pm

R u n d s c h r e i b e n

KDB an VKB

BD

ARK

Auslandsvertretungen

z.K.: VKP, VKA, VKI, VKI 3, VKI 4, LIG

Prüfband für Kassetten-Tonbandgeräte

Wir haben zur Überprüfung von Kassetten-Tonbandgeräten ein spezielles Prüfband aufgenommen.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist zur einwandfreien Reparatur bzw. Überprüfung unbedingt ein entsprechendes Tonband erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, daß Sie dieses Prüfband unter Bezugnahme auf das vorliegende Rundschreiben unter der

Bestellnummer: 8 627 000 119

direkt bei unseren Verkaufsbüros bzw. Auslandsvertretungen bestellen.

Das Prüfband kann für alle Kassetten-Tonbandgeräte verwendet werden.


Mit freundlichen Grüßen

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Kundendienst und Beratung

A. Jommay

BLAUPUNKT

teilt mit:

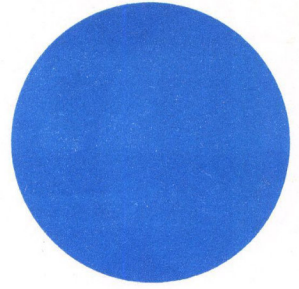

Hildesheim, den 12.11.69
KDB 14 Bk/Pm

R u n d s c h r e i b e n

KDB an VKB
BD
Auslandsvertretungen
ARK

z.K. VKA, VKI, EAR, ING, KDB/Sg, KDB 11, KDB 12, LIG

Autoradio-Einbau in OPEL GT

Wie wir von der Firma OPEL erfahren, braucht die Lenkspindel bei obengenannten Fahrzeug ab Fahrgestell-Nr. 1.947.814 nicht mehr demontiert zu werden.

Der Autoradio-Einbau ist entsprechend der Einbauanleitung KDB-Nr.: 981-649 durchzuführen.


Mit freundlichen Grüßen

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Kundendienst und Beratung

H. G. Jannauß

BLAUPUNKT

teilt mit:

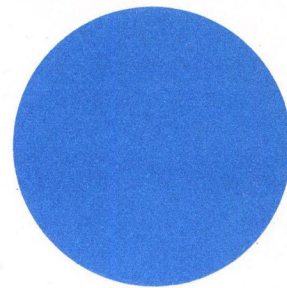

Hildesheim, den 28. 1. 70

KDB 14 Do/Ki

Rundschreiben

KDB an VKB

BD

AV

ARK

z. K. ING, KDB Sg, KDB 11, 12,

Autoradio FRANKFURT 39 600 - Widerstand R 211

Wir haben wiederholt festgestellt, daß der Widerstand R 211 (100 Ω) seinen Wert ändert. Hierdurch bedingt läßt der IC nur noch ganz starke Signale verzerrt durch.

In vielen Fällen wurde als Fehlerursache der IC angesehen und ausgewechselt, obwohl der Widerstand R 211 die eigentliche Fehlerursache war. Durch die Änderung des Widerstandswertes verändern sich die Spannungen an Punkt 4 und 6 des IC.

Wir empfehlen vor Austausch eines IC den Widerstandswert R 211 (100 Ω) zu überprüfen. Defekte Widerstände schicken Sie bitte unter Bezugnahme unseres heutigen Schreibens an BPWG/KDB 14.

Mit freundlichen Grüßen

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Kundendienst und Beratung

H. J. J. J.